

Modification de l'interrupteur de contact du K 2724 / K 256


Models: K 2724 index 20, 20A, 20B
K 256 index 20, 20A, 20B

Défaut : Importante formation de glace dans le réfrigérateur.
L'éclairage ne s'éteint pas.


Solution : Modifier le nouvel interrupteur de contact avant de visiter le client, afin d'augmenter la longueur de l'interrupteur.

Marche à suivre :

- Sortez l'interrupteur.

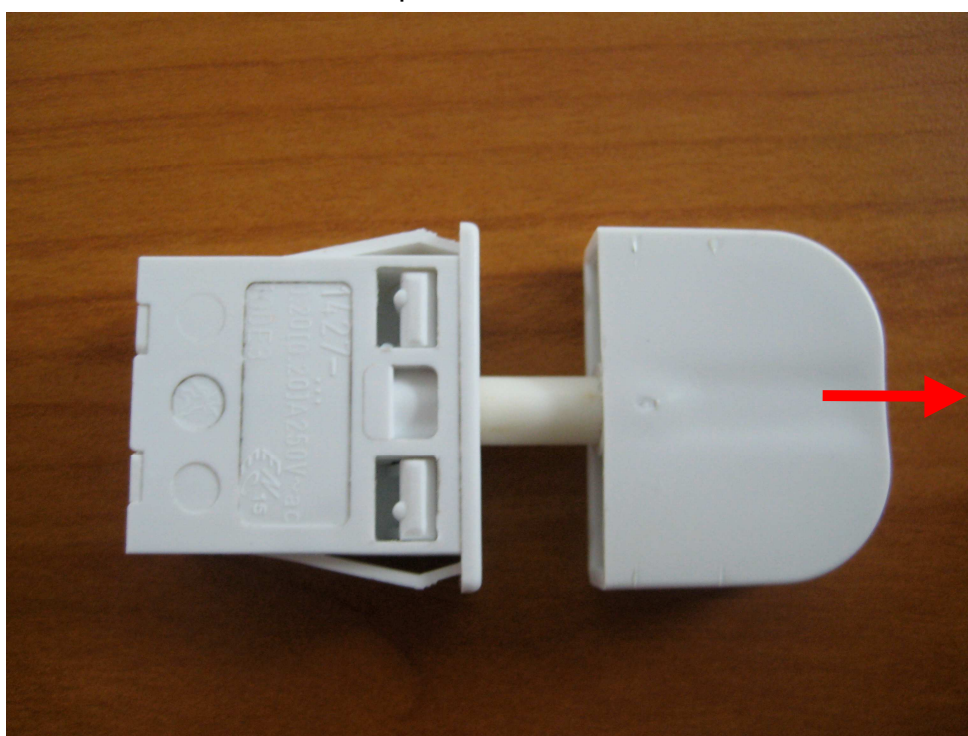

- Appliquez de la colle de l'extrémité de l'axe jusqu'à l'ergot.

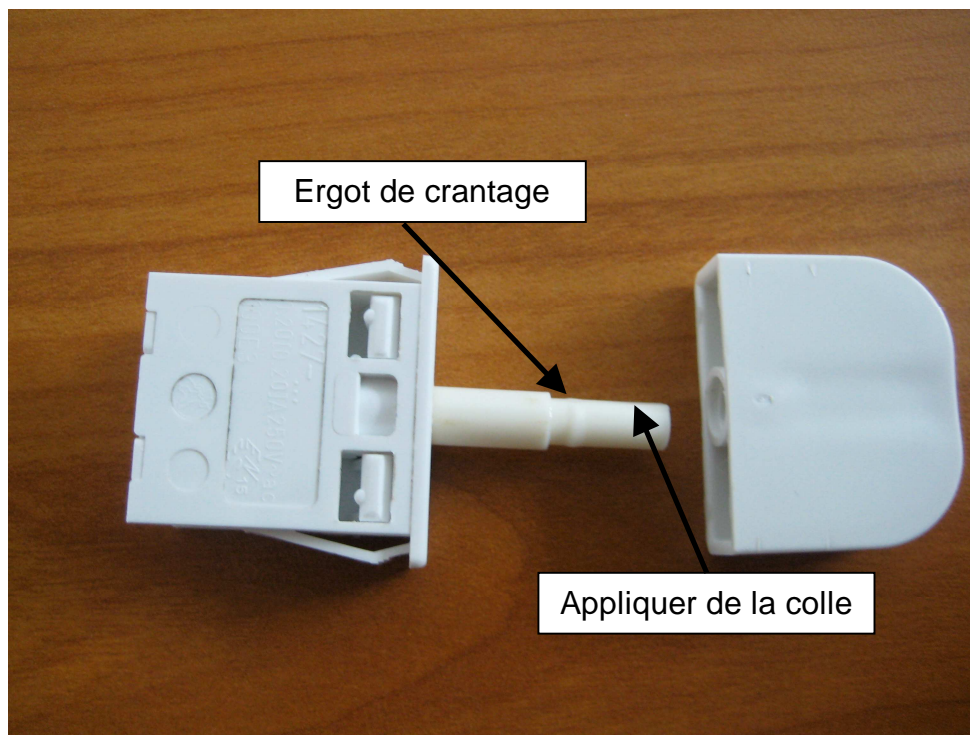

- Insérez l'interrupteur jusqu'à l'ergot de crantage.

